



ТОЧНО ПОДХОДИТ

DA-01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ЦИФРОВОЙ  
УКЛОНОМЕР**

**WOODWORK.RU**

## СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Благодарим вас за выбор цифрового уклономера **WOODWORK DA-01**. Параметры, чертежи и изображения в руководстве отражают только текущее состояние приспособления. Мы будем продолжать улучшать и обновлять его. Пожалуйста, учтите, что мы можем не сообщать о каждом изменении в конструкции.

## ОПИСАНИЕ

Цифровой уклономер **WOODWORK DA-01** является универсальным прибором, разработанным для быстрой и удобной работы.



### ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию. Регулярно обращайтесь к ней и используйте её для обучения других.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Разрешение цифрового дисплея: 0,05°;
- Точность цифрового дисплея:  $\pm 0,1^\circ$  при  $0^\circ$  и  $90^\circ$   $\pm 0,2^\circ$  при других углах;
- Единицы измерения: ° (градусы) / % / мм / м;
- Подсветка дисплея;
- Функция фиксирования данных;
- Функция калибровки;
- Высокоточный пузырьковый уровень;
- Мощные встроенные магниты;
- V-образный паз для крепления на круглых трубах;
- Тип батареи: 2x1,5 В «AAA»;
- Рабочая температура:  $0^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ ;
- Температура хранения:  $-10^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ;
- Размеры: 68 × 32 × 62 мм (Д × Ш × В);
- Вес: около 100 г (без батарей).

## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 1



## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 1. Установка батарей

Снимите заднюю крышку батарейного отсека оборудования, открутив винт крепления крышки батарейного отсека. Откройте футляр для батареек. Поместите две батарейки типа «AAA» и закройте футляр. Теперь ваш электронный уровень готов к использованию.


### 2. Включение/выключение

Нажмите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**», чтобы включить прибор. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**» около 3 секунд. Если прибор не используется примерно через 3 минуты он автоматически выключится.

### 3. Измерение уровня

Включите прибор и установите его в ровное положение для измерения:

Рис. 2

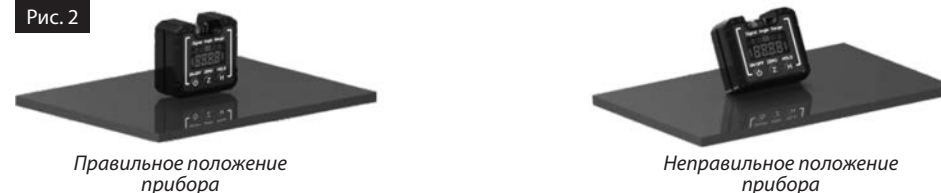

### 4. Выбор единиц измерения

На приборе возможно проводить измерения в ° (градусах) / % / мм / м. После включения на экране всегда отображается фактический уклон в градусах. Нажатием кнопки «**MODE**» можно изменить единицы отображения углов с градусов (°) на проценты (%) и мм / м. Значок  $\angle$  указывает на положение текущего угла - вверх или вниз от горизонтального или вертикального положения.

### 5. Измерение угла

Если прибор не выровнен, он отобразит значение на экране. Коротко нажмите кнопку «**ZERO**» для установки текущего угла на ноль, удерживайте прибор неподвижным после нажатия кнопки в течение 3 секунд, значок **S** будет мигать в течение этого периода, затем прибор автоматически перейдет в режим измерения относительного угла. Значок **S** будет постоянно отображаться на экране. Для выхода из функции нажмите кнопку «**ZERO**» еще раз.

### 6. Функция фиксации данных

Если вам необходимо переместить прибор, чтобы прочесть показания дисплея, нажмите кнопку «**HOLD**», чтобы зафиксировать измерение. На дисплее появится значок **H** для возврата в режим измерения нажмите

«**HOLD**» еще раз.

## 7. Индикатор низкого заряда батареи

Когда на экране появится индикатор низкого заряда батареи  рекомендуется заменить на две новые батарейки типа «ААА».

## 8. Калибровка пользователя

- Выключите прибор. Поставьте оборудование на ровную и гладкую твердую поверхность. (см. рисунок 2).
- В состоянии выключения сначала нажмите и удерживайте кнопку «**HOLD**», затем нажмите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**», пока на ЖК-дисплее не появится надпись «**CAL**».
- Удерживайте прибор неподвижным в течение некоторого времени, а затем нажмите кнопку «**HOLD**», на дисплее появляется надпись «**CAL1**».
- В том же месте поверните прибор на 180° (см. рисунок 3), затем нажмите кнопку «**HOLD**», на дисплее появится надпись «**CAL2**». После того, как «**CAL2**» исчезнет, калибровка будет завершена, а на ЖК-дисплее отобразится текущий угол с высокой точностью.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Калибровка должна выполняться на ровной и гладкой поверхности с наклоном не более 5°. Если он превышает 5°, на дисплее появляется надпись «**Err**» означающая, что пользователь не может продолжить калибровку.
- Во время калибровки уровень также не может быть скошен или перемещен.
- После завершения калибровки оборудование автоматически переходит от оригинальных заводских данных к данным потребителя, поэтому необходимо быть осторожным при использовании этой функции.

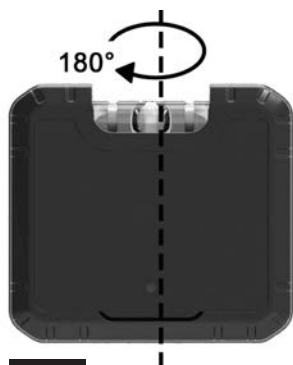


Рис. 3

 **WOOD  
WORK**  
ТОЧНО ПОДХОДИТ



ООО «ЦРИ»  
119619, Москва  
6-ая ул. Новые Сады  
д. 2, кор. 1