




## Угломер цифровой DP-01



Спасибо за выбор продукции WOODWORK! Уверены, что наш инструмент расширит ваши возможности, сэкономит время и упростит работу. Подробнее с нашими продуктами можно ознакомиться на сайте [www.woodwork.ru](http://www.woodwork.ru)

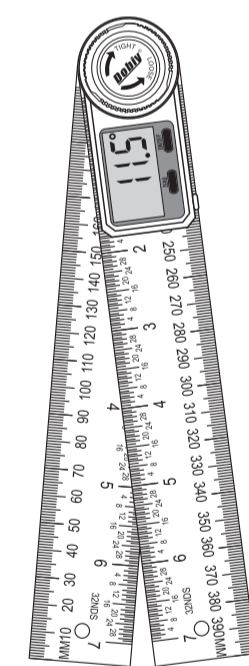

Импортер ООО «ЦРИ»  
119619, Москва, Новые Сады 6-я улица д.2 кор.1 [www.woodwork.ru](http://www.woodwork.ru)

Изготовлено в Китае

Не подлежит обязательной сертификации



### Правила техники безопасности

1. Перед началом использования измерительного инструмента внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
2. Это чувствительный высокоточный инструмент. Его не следует самостоятельно разбирать и допускать его падение;
3. Будьте осторожны с острыми краями во избежание царапин;
4. Храните измерительный инструмент в месте, недоступном для детей;
5. Не используйте измерительный инструмент как для игр или для нанесения ударов;
6. Очищайте измерительный инструмент с помощью мягкого жидкого мыла и влажной ткани, после очистки протрите его сухой мягкой тканью, никогда не погружайте устройство в воду;
7. Если измерительный инструмент не используется в течение долгого времени, храните его в сухом, защищенном от света месте. Никогда не оставляйте его на улице во влажной среде и под воздействием прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение рекомендуется протереть устройство антикоррозийным маслом.

Технические характеристики	
Точность	0,3°
Разрешение	0,1°
Диапазон измерений	0° - 360°
Питание	CR2032 3В литиевый аккумулятор
Рабочий ток	<100мА
Рабочая температура	32°F - 122°F (0°C - 50°C)
Влажность	<85%

### Установка аккумулятора



Для замены аккумулятора нажмите на выступ на нижней части ЖК-дисплея. Край контейнера аккумулятора выдвинут на верхней стороне ЖК-дисплея.



Вытащите контейнер аккумулятора

Оригинальный полюс аккумулятора нарисован сверху, положительный - внизу

Установите на место контейнер аккумулятора

### Руководство по эксплуатации

Функции кнопок	
Кнопка ВКЛЮБЫЛ (ON/OFF)	Нажмите ВКЛЮБЫЛ (ON/OFF) для включения измерительного инструмента. Нажмите ВЫКЛЮБЫЛ, чтобы выключить ЖК-дисплей. Если нажать и удерживать кнопку ВКЛЮБЫЛ в течение более чем 3 секунд, выключается весь инструмент. Автоматическое оплощение функции через 6 мин. Параметры меню чтобы включить прибор, когда ЖК-дисплей выключен.
Кнопка НОЛЬ (ZERO)	Нажмите НОЛЬ (ZERO) для установки нуля в любой точке при включении измерительного инструмента.

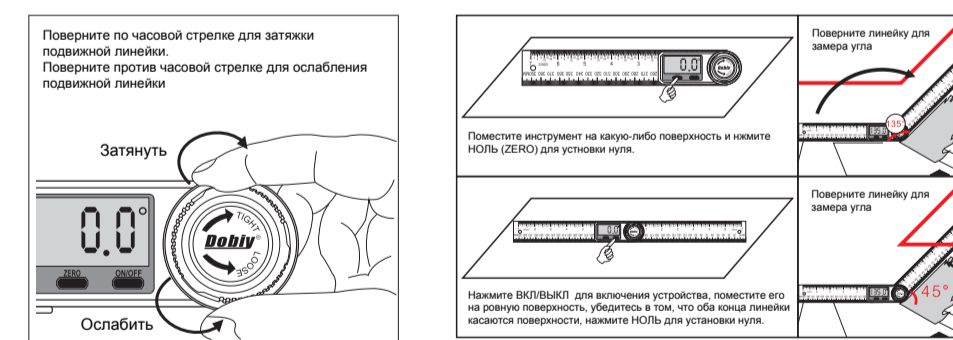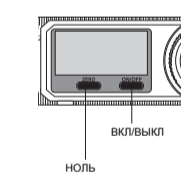

### Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Отсутствие или нечеткость отображения	Низкое напряжение, отсутствие аккумулятора или неправильная установка аккумулятора	Перезагрузить или заменить аккумулятор
Нестабильное отображение	Некорректность, вызванная воздействием вибрации или напряжения	Установить на ноль. Извлечь аккумулятор и подождать некоторое время
Пропуск цифры или зависание отображения	Внутренняя ошибка	1 минута и замена